

# OP7



## INDICATORE DI POSIZIONE

AD ALBERO PASSANTE

## INDICATEUR DE POSITION

À ARBRE CREUX

## INDICADOR DE POSICION

A ARBOL PASANTE

È un indicatore digitale a 5 cifre per la regolazione e la lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuta mediante la rotazione di un albero di comando. È intercambiabile con l'indicatore OP6, ma di forma più piccola e compatta. L'altezza totale dell'indicatore OP7 con la flangia distanziale o il blocco albero è uguale a quella dell'OP6.

L'accoppiamento dei numeri con giunto in gomma permette, specie nei rapporti alti, maggiore scorrevolezza e velocità di manovra.

- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura max. 80°C.
- Lettura con vista inclinata 18° o frontale. Lente per migliorare la visibilità: altezza cifre mm 7.
- Contatore a cinque cifre (standard cifra rossa per indicare i decimi; a richiesta 2 cifre rosse per i centesimi o 5 rulli neri) e rullo con divisione centesimale. Lettura fino a 99999.
- A richiesta misure in pollici, rapporti speciali.
- Foro standard dell'albero  $\varnothing 20$  (OP7) o  $\varnothing 25$  (OP7F25). Altri fori minori con bussola di riduzione (vedi pag. 26).
- A richiesta piolino di fermo (c)  $\varnothing 10,5/12$  mm.
- **Versione IN con parti metalliche inox.**
- Colori: arancio RAL 2004, nero RAL 9005, rosso RAL3000, grigio RAL 7004.
- **Accessori disponibili** (vedi pag. 24): flangia di blocco, flangia distanziale in policarbonato, pomello di manovra in alluminio anodizzato.

*C'est un indicateur digital à 5 chiffres pour le réglage et la lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenue grâce à la rotation d'un arbre de commande. Il est interchangeable avec l'indicateur OP6 mais avec forme plus petite et compacte: la hauteur totale de l'indicateur OP7 avec la bride entretoise ou de blocage arbre est la même de l'OP6.*

*Le couplage des nombres avec joint en caoutchouc permet, spécialement dans les rapports hauts, grande fluidité et vitesse de manoeuvre.*

- *Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.*
- *Lecture avec vue inclinée 18° ou de face. Avec verre d'agrandissement pour une meilleure visibilité: hauteur chiffres mm 7.*
- *Compteur à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes, 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 rouleaux noirs) plus rouleau avec division centésimale. Lecture jusqu'à 999.*
- *À la demande mesures décimales ou en pouces, rapports spéciaux.*
- *Trou standard  $\varnothing 20$  (OP7) ou  $\varnothing 25$  (OP7F25). Autres trous plus petits que  $\varnothing 20$  avec douille de réduction (voir page 26).*
- *À la demande goujon d'arrêt (c)  $\varnothing 10,5/12$  mm.*
- **Modèle IN avec parties métalliques en inox.**
- *Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005, rouge RAL 3000, gris RAL 7004.*
- **Accessoires disponibles** (voir page 24): bride de blocage en aluminium, bride entretoise en polycarbonate, poignée de manoeuvre en aluminium anodisé.

Es un indicador digital a 5 cifras para la regulación y la lectura directa de un desplazamiento (o de un ángulo) obtenida mediante la rotación de un árbol de mando. Intercambiable con el indicador OP6 pero de forma más pequeña y compacta: la altura total del indicador OP7 con la brida distanciadora o el bloque árbol es igual a la del OP6. El apareamiento de los números con una junta de goma permite, especialmente en las relaciones altas, mayores posibilidades de deslizamiento y velocidad de maniobra.

- Caja de policarbonato que se autoextingue. Protección IP64. Temperatura máx. 80°C.
- Lectura con vista inclinada 18° o frontal. Lente para mejorar la visibilidad: altura cifras mm 7.
- Contador a cinco cifras (standard cifra roja para indicar los décimos, a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras) y rodillo con división centesimal. Lectura hasta 99999.
- Medidas decimales, medidas en pulgadas, relaciones especiales.
- Orificio standard en el árbol  $\varnothing 20$  (OP7) o  $\varnothing 25$  (OP7F25). Otros orificios menores de  $\varnothing 20$  con buje reducción (ver Página 26).
- A solicitud espiga de sujeción (c)  $\varnothing 10,5/12$  mm.
- **Versión IN con partes metálicas inox.**
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005, rojo RAL 3000, gris RAL 7004.
- **Accesorios disponibles** (ver Página 24): brida bloqueo en aluminio, brida distanciadora en policarbonato, empuñadura de maniobra en aluminio anodizado.

### ESEMPIO - EX. DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

TIPO - TYPE - TIPO

POSIZIONE DI MONTAGGIO - POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE

A - B - C - D vista - vue - vista

LETTURA DELLA MISURA DOPO 1 GIRO - LECTURE DE LA MESURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DE LA MEDIDA DESPUES 1 VUELTA

passo - pas - paso (vedi tabella - vois table - ves tabla)

SENSO DI INCREMENTO DELLA MISURA - SENS DE L'AUG. DE LA MESURE - SENTIDO DE INCR. DE LA MEDIDA

DX (orario) SX (antiorario) - DX (horaire) SX (anti-horaire) - DX (horario) SX (antihorario)

FORO ALBERO - ARBRE - ORIFICIO EJE HUECO Standard  $\varnothing 20$ ; a richiesta - sur demande - a solicitud  $\varnothing 25$ ; bussola di riduzione - douilles de réduction - compás de reducción (p. 26)

F... (diametro foro) - F... (diamètre trou) - F... (diámetro orificio)

COLORE DELLA SCATOLA - COULEUR DE LA BOÎTE - COLOR DE LA CAJA

R = arancione - orange - anaranjado; G = nero - noir - negro; GR = grigio - gris - gris


OPZIONALE - OPTIONNEL - OPCIONAL

2RR = 2 numeri rossi - 2 chiffres rouges - 2 cifras rojas; 5RN = 5 numeri neri - 5 chiffres noirs - 5 cifras negras


IN versione inox - modèle inox - versión inox



POSIZIONE DI MONTAGGIO - POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE

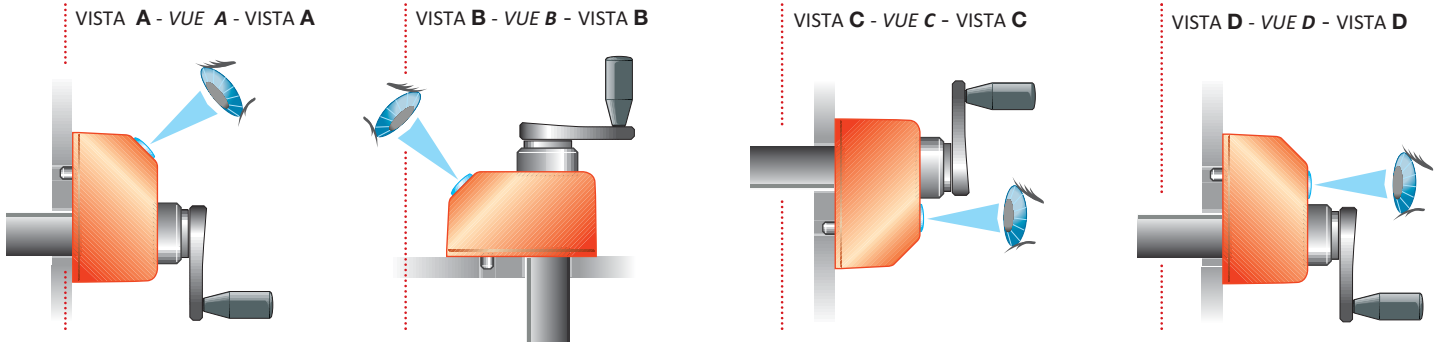

PASSO - PAS - PASO	LETTURA DOPO 1 GIRO - LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA		VELOCITÀ MASSIMA - VITESSE MAXIMUM - VELOCIDAD MAXIMA	
	MM	POLLICI - POUÇES - PULGADAS	RPM	POLLICI - POUÇES - PULGADAS
0,75	0000 7(5)		800	
1	001 00		150	
1	0001 0	0 039(37)	800	
1,25	0001 2(5)		800	300
1,5	0001 5		800	
1,75	0001 7(5)		600	
2	0002 0	0 078(74)	600	150
2,5	0002 5		500	
3	0003 0	00 11(81)	400	900
3,5	0003 5		300	
4	0004 0	00 15(74)	300	800
5	0005 0	00 19(68)	250	600
6	0006 0		250	
7,5	0007 5		150	
8	0008 0		150	
10	0010 0	00 39(37)	100	300
12	0012 0		100	
15	0015 0		100	
20	0020 0		80	

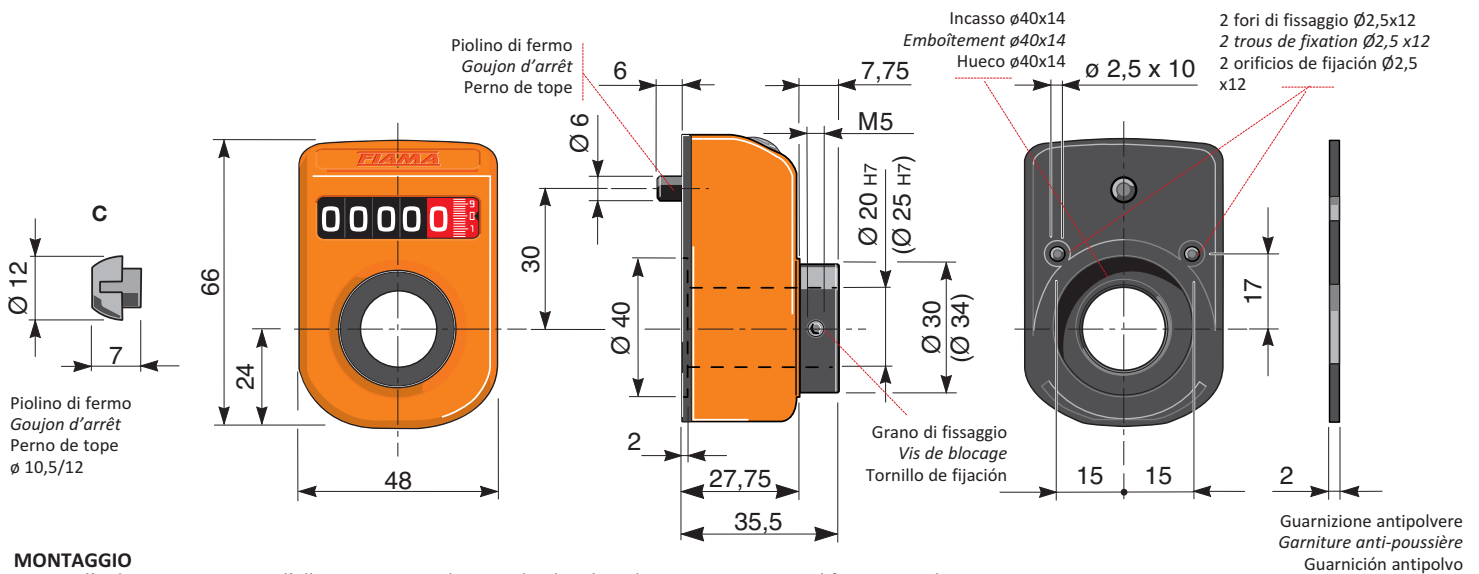

**MONTAGGIO**

Inserire l'indicatore attraverso l'albero cavo avendo cura che il piolino di ancoraggio entri nel foro  $\varnothing 6$  predisposto. Posizionare lo strumento sulla quota iniziale (zero) e bloccare il grano di fissaggio.

**MONTAGE**

Monter l'indicateur sur l'arbre en ayant soin que le goujon d'arrêt soit compatible avec le trou  $\varnothing 6$  prédisposé. Faire la mise à zéro initiale et bloquer la vis de fixation.

**MONTAJE**

Colocar el indicador a través del eje hueco teniendo cuidado de que el perno de tope entre en el orificio predisposto de  $\varnothing 6$ . Posicionar el instrumento sobre la cota inicial (cero) y bloquear el tornillo de fijación.